



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

ГОСТ 2601-84

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
МОСКВА**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

Термины и определения основных понятий

**ГОСТ
2601-84**

Welding of metals.
Terms and definitions of basic concepts

Дата введения **01.07.85**

В части пунктов 1-12, 16-22, 27-33, 36-45, 47, 48, 50-55, 77, 79, 94, 95, 139, 169 (с 01.07.2010 г.) прекращено применение на территории РФ. Действует [ГОСТ Р ИСО 857-1-2009](#). (ИУС 11-2009)

В части пунктов 5, 48, 58-62, 84, 86 (с 01.07.2010 г.) прекращено применение на территории РФ. Действует [ГОСТ Р ИСО 17659-2009](#) (ИУС 11-2009)

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области сварки металлов.



Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных, краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

Для отдельных стандартизованных терминов в качестве справочных приведены поясняющие эскизы.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



Термин	Определение
<p>1. Сварка</p> <p>D. Schweißen</p> <p>E. Welding</p> <p>F. Soudage</p>	<p>Получение неразъемных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и (или) пластическом деформировании</p>
ВИДЫ СВАРКИ	
<p>2. Ручная сварка</p> <p>D. Handschweißen; Manuelles Schweißen</p> <p>E. Manual welding; Hand welding</p> <p>F. Soudage manuel</p>	<p>Сварка, выполняемая человеком с помощью инструмента, получающего энергию от специального источника</p>



Термин	Определение
<p>3. Механизированная сварка</p> <p>D. Mechanisiertes Schweißen; Maschinelles Schweißen</p> <p>E. Mechanized welding</p> <p>F. Soudage automatique</p>	<p>Сварка, выполняемая с применением машин и механизмов, управляемых человеком</p>
<p>4. Автоматическая сварка</p> <p>D. Automatisches Schweißen; Vollautomatisches Schweißen</p> <p>E. Automatic welding</p> <p>F. Soudage automatique</p>	<p>Сварка, выполняемая машиной, действующей по заданной программе, без непосредственного участия человека</p>
<p>5. Сварка плавлением</p> <p>D. Schmelzschweißen</p> <p>E. Fusion welding</p> <p>F. Soudage par fusion</p>	<p>Сварка, осуществляемая местным сплавлением соединяемых частей без приложения давления</p>



Термин	Определение
<p>6. Наплавка</p> <p>D. Auftragsschweissen</p> <p>E. Surfacing; Bulding-up welding; Overlaying</p> <p>F. Rechargement Deposition</p>	<p>Нанесение посредством сварки плавлением слоя металла на поверхность изделия</p>
<p>7. Дуговая сварка</p> <p>D. Lichtbogenschweissen</p> <p>E. Arc welding</p> <p>F. Soudage à l'arc</p>	<p>Сварка плавлением, при которой нагрев осуществляется электрической дугой</p>



Термин	Определение
<p>8. Дуговая сварка плавящимся электродом</p> <p>Сварка плавящимся электродом</p> <p>D. Lichtbogenschweissen mit abschmelzender Elektrode; Schweissen mit abschmelzender Elektrode</p> <p>E. Consumable electrode arc welding; MIG-welding; MAG-welding</p> <p>F. Soudage à l'arc avec electrode consumable; Soudage MIG (MAG)</p>	<p>Дуговая сварка, выполняемая электродом, который, расплавляясь при сварке, служит присадочным металлом</p>
<p>9. Дуговая сварка неплавящимся электродом</p> <p>Сварка неплавящимся электродом</p> <p>D. Schweissen mit nichtabschmelzender Elektrode</p> <p>E. Non-consumable electrode arc welding; TIG-welding</p> <p>F. Soudage à l'arc avec electrode non consumable; Soudage TIG</p>	<p>Дуговая сварка, выполняемая нерасплавляющимся при сварке электродом</p>



Термин	Определение
<p>10. Дуговая сварка под флюсом</p> <p>Сварка под флюсом</p> <p>D. Unterpulverlichtbogenschweissen; Unterpulverschweissen; UP-Schweissen</p> <p>E. Submerged arc welding</p> <p>F. Soudage à l'arc sous flux solide</p>	<p>Дуговая сварка, при которой дуга горит под слоем сварочного флюса</p>
<p>11. Дуговая сварка в защитном газе</p> <p>Сварка в защитном газе</p> <p>Ндн. Газоэлектрическая сварка</p> <p>D. Schutzgaslichtbogenschweissen; Schutzgasschweissen</p> <p>E. Gas-shielded arc welding</p> <p>F Soudage à l'arc sous protection gazeuse</p>	<p>Дуговая сварка, при которой дуга и расплавляемый металл, а в некоторых случаях, и остывающий шов, находятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств</p>



Термин	Определение
<p>12. Аргонодуговая сварка</p> <p>D. Argon-Lichtbogenschweissen; Argonarc- Schweissen</p> <p>E. Argon-arc welding</p> <p>F. Précédé argonarc; Soudage à l'arc sous argon; Soudage à l'argonarc</p>	<p>Дуговая сварка, при которой в качестве защитного газа используется аргон</p>
<p>13. Дуговая сварка в углекислом газе</p> <p>Сварка в углекислом газе</p> <p>D. CO₂-Schutzgasschweissen; CO₂-Schwcissen</p> <p>E. CO₂-welding</p> <p>F. Soudage CO₂</p>	<p>Дуговая сварка, при которой в качестве защитного используется углекислый газ</p>



Термин	Определение
<p>14. Подводная дуговая сварка</p> <p>Подводная сварка</p> <p>Ндп. <i>Дуговая сварка под водой</i></p> <p>D. Lichtbogenschweissen unter Wasser; Unterwasserschweissen</p> <p>E. Underwater arc welding</p> <p>F. Soudage à l'arc sous l'eau</p>	<p>-</p>
<p>15. Импульсно-дуговая сварка</p> <p>D. Impulslichtbogenschweissen</p> <p>E. Pulsed arc welding</p> <p>F. Soudage à courant pulsé; Soudage par impulsions</p>	<p>Дуговая сварка, при которой дугу дополнительно питают импульсами тока по заданной программе</p>



Термин	Определение
<p>16. Ручная дуговая сварка</p> <p>D. Handlichbogenschweissen; Lichtbogenhandschweissen; Lichtbogenschweissen von Hand; E-Handschweissen; Manuelles Lichtbogenschweissen</p> <p>E. Manual arc welding; Hand arc welding</p> <p>F. Soudage à l'arc manuel</p>	<p>Дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача электрода и его перемещение проводятся вручную</p>
<p>17. Механизированная дуговая сварка</p> <p>Ндп. <i>Полуавтоматическая дуговая сварка</i></p> <p>D. Mechanisiertes Lichtbogenschweissen</p> <p>E. Mechanized arc welding</p> <p>F. Soudage mécanisé à l'arc</p>	<p>Дуговая сварка, при которой подача плавящегося электрода или присадочного металла, или относительное перемещение дуги и изделия выполняются с помощью механизмов</p>



Термин	Определение
<p>18. Автоматическая дуговая сварка</p> <p>D. Aulomatisches Lichtbogenschweissen</p> <p>E. Automatic arc welding</p> <p>F. Soudage automatique à l'arc</p>	<p>Механизированная дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача плавящегося электрода или присадочного металла и относительное перемещение дуги и изделия осуществляются механизмами без непосредственного участия человека, в том числе и по заданной программе</p>
<p>19. Двухдуговая сварка</p> <p>D. Zweilichtbogenschweissen Doppellichtbogenschweissen</p> <p>E. Twin-arc welding</p> <p>F. Soudage à double arc; Soudage à deux arcs</p>	<p>Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно двумя дугами с отдельным питанием их током</p>
<p>20. Многодуговая сварка</p> <p>D. Mehrfachlichtbogenschweissen</p> <p>E. Multi-arc welding</p> <p>F. Soudage à arcs multiples</p>	<p>Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно более чем двумя дугами с отдельным питанием их током</p>



Термин	Определение
<p>21. Двухэлектродная сварка</p> <p>Ндп. <i>Сварка расщепленным электродом</i></p> <p>D. Zweielektrodenschweissen; Schweissen mit Zwillingselektrode; Schweissen mit Doppелеlektrode</p> <p>E. Two-electrode welding</p> <p>F. Soudage à deux électrodes</p>	<p>Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно двумя электродами с общим подводом сварочного тока</p>
<p>22. Многоэлектродная сварка</p> <p>D. Mehrdrahtschweissen; Schweissen mit Mehrfachelektrode Multi-electrode</p> <p>E. Multi-electrode welding</p> <p>F. Soudage avcc électrodes multiples</p>	<p>Дуговая сварка, при которой нагрев осуществляется одновременно более чем двумя электродами с общим подводом сварочного тока</p>



Термин	Определение
<p>23. Дуговая сварка по флюсу</p> <p>Сварка по флюсу</p> <p>D. Schweißen mit Pulverzugabe</p> <p>E. Semi-submerged arc welding</p> <p>F. Soudage avec addition de flux</p>	<p>Дуговая сварка, при которой на свариваемые кромки наносится слой флюса, толщина которого меньше дугового промежутка</p>
<p>24. Точечная дуговая сварка</p> <p>D. Lichtbogenpunktschweißen</p> <p>E. Arc spot welding</p> <p>F. Soudage par points à l'arc</p>	<p>Дуговая сварка без перемещения электрода в плоскости, перпендикулярной его оси, в виде отдельных точек</p>
<p>25. Вибродуговая сварка</p> <p>D. Lichtbogenschweißen mit vibrierender Elektrode</p> <p>E. Vibrating electrode arc welding</p> <p>F. Soudage à l'arc avec electrode vibratoire</p>	<p>Дуговая сварка плавящимся электродом, который вибрирует, вследствие чего дуговые разряды чередуются с короткими замыканиями</p>



Термин	Определение
<p>26. Сварка лежачим электродом</p> <p>D. Schweißen mit liegen der Elektrode; Unterschienenschweißen; EHV-Schweißen</p> <p>E. Firecracker welding; EHV-welding</p> <p>F. Soudage avec électrode couchée</p>	<p>Дуговая сварка, при которой неподвижный покрытый электрод укладывается вдоль спариваемых кромок, а дуга перемещается по мере расплавления электрода</p>
<p>27. Сварка наклонным электродом</p> <p>Ндп. <i>Гравитационная сварка</i></p> <p>D. Schwerkraftschweißen</p> <p>E. Gravity welding</p> <p>F. Soudage par gravité</p>	<p>Дуговая сварка, при которой покрытый электрод располагается наклонно вдоль свариваемых кромок, опираясь на них, и по мере расплавления движется под действием силы тяжести или пружины, а дуга перемещается вдоль шва</p>



Термин	Определение
<p>28. Плазменная сварка</p> <p>Ндп. <i>Сварка плазменной дугой</i></p> <p><i>Плазменнодуговая сварка</i></p> <p>D. Plasmaschweissen</p> <p>E. Plasma-arc welding</p> <p>F. Soudage au plasma d'arc (à l'arc plasma); Soudage au plasma</p>	<p>Сварка плавлением, при которой нагрев проводится сжатой дугой</p>
<p>29. Электродуговая сварка</p> <p>Шлаковая сварка</p> <p>D. Elektroschlackeschweissen; ES-Schweissen</p> <p>E. Electroslag welding</p> <p>F. Soudage sous laitier électroconducteur; Soudage electroslag</p>	<p>Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через расплавленный шлак</p>



Термин	Определение
<p>30. Электронно-лучевая сварка</p> <p>D. Elektronenstrahlschweissen</p> <p>E. Electron beam welding</p> <p>F. Soudage par faisceau d'électrons; Soudage par bombardement électronique</p>	<p>Сварка плавлением, при которой для нагрева используется энергия ускоренных электронов</p>
<p>31. Лазерная сварка</p> <p>D. Laserschweissen; Laserstrahlschweissen</p> <p>E. Laser welding; Laser beam welding</p> <p>F. Soudage au laser Soudage par faisceau laser</p>	<p>Сварка плавлением, при которой для нагрева используется энергия излучения лазера</p>



Термин	Определение
<p>32. Газовая сварка</p> <p>D. Gasschweissen; Gasschmeizschweissen</p> <p>E. Gas welding</p> <p>F. Soudage autogene; Soudage à la flamme</p>	<p>Сварка плавлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки</p>
<p>33. Термитная сварка</p> <p>D. Aluminothermisches; Schweissen; Thermitschweissen</p> <p>E. Thermit welding</p> <p>F. Soudage aluminothermique</p>	<p>Сварка, при которой для нагрева используется энергия горения термитной смеси</p>
<p>34. Сварка с применением давления</p> <p>D. Schweissen mit Druck</p> <p>E. Welding with pressure</p> <p>F. Soudage avec pression</p>	<p>-</p>



Термин	Определение
<p>35. Наварка</p> <p>D. Auftragsschweissen mit Druck</p> <p>E. Welding-on with pressure</p> <p>F. Rechargement avec pression</p>	<p>Нанесение слоя металла на поверхность изделия посредством сварки с применением давления</p>
<p>36. Контактная сварка</p> <p>D. Widerstandsschweissen</p> <p>E. Resistance welding</p> <p>F. Soudage par résistance</p>	<p>Сварка с применением давления, при которой используется тепло, выделяющееся в контакте свариваемых частей при прохождении электрического тока</p>
<p>37. Стыковая контактная сварка</p> <p>Стыковая сварка</p> <p>D. Widerstandsstumpfschweissen</p> <p>E. Resistance butt welding</p> <p>F. Soudage en bout par résistance</p>	<p>Контактная сварка, при которой соединение свариваемых частей происходит по поверхности стыкуемых торцов</p>



Термин	Определение
<p>38. Стыковая сварка оплавлением</p> <p>Сварка оплавлением</p> <p>D. Abbrennstumpfschweissen</p> <p>E. Flash butt welding</p> <p>F. Soudage par étincelage</p>	<p>Стыковая контактная сварка, при которой нагрев металла сопровождается оплавлением стыкуемых торцов</p>
<p>39. Стыковая сварка сопротивлением</p> <p>Сварка сопротивлением</p> <p>D. Pressstumpfschweissen</p> <p>E. Upset welding; Resistance butt welding</p> <p>F. Soudage en bout par résistance</p>	<p>Стыковая контактная сварка, при которой нагрев металла осуществляется без оплавления стыкуемых торцов</p>



Термин	Определение
<p>40. Точечная контактная сварка</p> <p>D. Punktschweissen</p> <p>E. Resistance-spot welding</p> <p>F. Soudage par points</p>	<p>Контактная сварка, при которой сварное соединение получается между торцами электродов, передающих усилие сжатия</p>
<p>41. Рельефная сварка</p> <p>D. Buckelschweissen</p> <p>E. Projection welding; Point welding</p> <p>F. Soudage par bossages</p>	<p>Контактная сварка, при которой сварное соединение получается на отдельных участках, обусловленных их геометрической формой, в том числе по выступам</p>



Термин	Определение
<p>42. Шовная контактная сварка</p> <p>Шовная сварка</p> <p>Ндп. <i>Роликовая сварка</i></p> <p>D. Rollennaht-Widurstandsschweissen; Rollennahtschweissen; Nahtschweissen</p> <p>E. Resistance-seam welding; Seam welding</p> <p>F. Soudage par resistance à la molette; Soudage à la molette; Soudage au galet</p>	<p>Контактная сварка, при которой соединение свариваемых частей происходит между вращающимися дисковыми электродами, передающими усилие сжатия</p>
<p>43. Шовно-стыковая сварка</p> <p>D. Rollennahtschwelssen von Stumpfstössen</p> <p>E. Butt-seam welding</p> <p>F. Soudage au galet par écrasement; Soudage à la molette par écrasement</p>	<p>Контактная сварка с получением стыкового шва вращающимися дисковыми электродами, относительно которых перемещаются детали, собранные с небольшой нахлесткой или встык</p>



Термин	Определение
<p>44. Высокочастотная сварка</p> <p>D. Hochfrequenzschweissen</p> <p>E. High frequency welding</p> <p>F. Soudage à haute fréquence</p>	<p>Сварка с применением давления, при которой нагрев осуществляется токами высокой частоты</p>
<p>45. Сварка взрывом</p> <p>D. Sprengschweissen; Explosionschweissen</p> <p>E. Explosion welding</p> <p>F. Soudage par explosion</p>	<p>Сварка с применением давления, при которой соединение осуществляется в результате вызванного взрывом соударения спариваемых частей</p>
<p>46. Магнитно-импульсная сварка</p> <p>D. Magnet-Impuls Schweissen</p> <p>E. Magnetic-pulse welding</p> <p>F. Sondage par pulsations magnétiques</p>	<p>Сварка с применением давления, при которой соединение осуществляется в результате соударения свариваемых частей, вызванного воздействием импульсного магнитного поля</p>



Термин	Определение
<p>47. Сварка трением</p> <p>D. Reibschweissen</p> <p>E. Friction welding</p> <p>F. Soudage par friction</p>	<p>Сварка с применением давления, при которой нагрев осуществляется трением, вызванным относительным перемещением свариваемых частей или инструмента</p>
<p>48. Сварка давлением</p> <p>Ндп. <i>Сварка в твердой фазе</i></p> <p><i>Сварка в твердом состоянии</i></p> <p>D. Pressschweissen; Druckschweissen</p> <p>E. Pressure welding</p> <p>F. Soudage par pression</p>	<p>Сварка с применением давления, осуществляемая за счет пластической деформации свариваемых частей при температуре ниже температуры плавления</p>



Термин	Определение
<p>49. Печная сварка</p> <p>D. Feuerschweissen</p> <p>E. Pressure welding with furnace heating</p> <p>F. Soudage par pression au four</p>	<p>Сварка давлением, при которой нагрев проводится в печах или горцах</p>
<p>50. Кузнечная сварка</p> <p>D. Hammerschweissen</p> <p>E. Forge welding; Hammer welding</p> <p>F. Soudage à la forge; Soudage par forgeage</p>	<p>Печная сварка, при которой осадка выполняется ударами молота</p>
<p>51. Сварка прокаткой</p> <p>D. Walzschweissen</p> <p>E. Roll welding</p> <p>F. Soudage aux galets</p>	<p>Печная сварка, при которой пластическое деформирование осуществляется в прокатных валках</p>


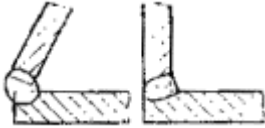


Термин	Определение
<p>52. Газопрессовая сварка</p> <p>D. Gaspressschweissen</p> <p>E. Pressure gas welding</p> <p>F. Soudage autogène par pression</p>	<p>Сварка давлением, при которой для нагрева используется тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки</p>
<p>53. Диффузионная сварка</p> <p>D. Diffusionsschweissen</p> <p>E. Diffusion welding</p> <p>F. Soudage par diffusion</p>	<p>Сварка давлением, осуществляемая за счет взаимной диффузии атомов в тонких поверхностных слоях контактирующих частей.</p> <p>Примечание. Диффузионная сварка осуществляется при относительно длительном воздействии повышенной температуры и незначительной пластической деформации</p>
<p>54. Ультразвуковая сварка</p> <p>D. Ultraschallschweissen</p> <p>E. Ultrasonic welding</p> <p>F. Soudage par ultrasons</p>	<p>Сварка давлением, осуществляемая при воздействии ультразвуковых колебаний</p>




Термин	Определение
<p>55. Холодная сварка</p> <p>D. Kaltpressschweissen; Kaltschweissen</p> <p>E. Cold welding; Cold pressure welding</p> <p>F. Soudage à froid</p>	<p>Сварка давлением при значительной пластической деформации без нагрева свариваемых частей внешними источниками тепла</p>
<p>56. Сварка в контролируемой атмосфере</p> <p>D. Schweißen in kontrollierter Atmosphäre</p> <p>E. Welding under controlled atmosphere</p> <p>F. Soudage en atmosphère contrôlée</p>	<p>Сварка, осуществляемая в камере, заполненной газом определенного состава</p>
<p>СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ШВЫ</p>	




Термин	Определение
<p>57. Сварное соединение</p> <p>D. Schweissverbindung</p> <p>E. Welded joint</p> <p>F. Joint soudé; Assemblage soudé; Soudure</p>	<p>Неразъемное соединение, выполненное сваркой</p>
<p>58. Стыковое соединение</p> <p>D. Stumpfstoss; Stumptschweissverbindung</p> <p>E. Butt joint</p> <p>F. Assemblage en bout; Joint en bout</p>	<p>Сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями</p> 
<p>59. Угловое соединение</p> <p>D. Eckstoss; Eckverbindung</p> <p>E. Corner joint; Fillet weld</p> <p>F. Joint d'angle; Soudure en corniche</p>	<p>Сварное соединение двух элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их краев</p> 



Термин	Определение
<p>60. Нахлесточное соединение</p> <p>D. Überlappstoss; Überlappverbindung</p> <p>E. Lap joint; Overlap joint</p> <p>F. Assemblge à recouvrement; Joint a recouvrement</p>	<p>Сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга</p> 
<p>61. Тавровое соединение</p> <p>Ндп. <i>Соединение впритык</i></p> <p>D. T-Stoss; T-Verbindung</p> <p>E. Tee joint; T-joint</p> <p>F. Assemblage en T; Joint en T</p>	<p>Сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента</p> 



Термин	Определение
<p>62. Торцовое соединение</p> <p>Ндп. <i>Боковое соединение</i></p> <p>D. Stirnstoss</p> <p>E. Edge joint; Flange joint</p> <p>F. Joint des plaques juxtaposées; Joint à bords relevées</p>	<p>Сварное соединение, в котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к другу</p> 
<p>63. Сварная конструкция</p> <p>D. Schweisskonstruktion</p> <p>E. Welded structure</p> <p>F. Construction soudée</p>	<p>Металлическая конструкция, изготовленная сваркой отдельных деталей</p>
<p>64. Сварной узел</p> <p>D. Schweissteil; Schweisseinheit</p> <p>E. Welded assembly</p> <p>F. Ensemble soudé; Assemblage soude.</p>	<p>Часть конструкции, в которой сварены примыкающие друг к другу элементы</p>



Термин	Определение
<p>65. Сварной шов</p> <p>Шов</p> <p>D. Schweissnaht</p> <p>E. Weld</p> <p>F. Soudure</p>	<p>Участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла или в результате пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристаллизации и деформации</p>
<p>66. Стыковой шов</p> <p>D. Stumpfnaht; Slossnalit</p> <p>E. Butt weld</p> <p>F. Soudure en bout; Soudure bout à bout</p>	<p>Сварной шов стыкового соединения</p>
<p>67. Угловой шов</p> <p>D. Kehlnaht</p> <p>E. Fillet weld</p> <p>F. Soudure d'angle</p>	<p>Сварной шов углового, нахлесточного или таврового соединений</p>





Термин	Определение
<p>68. Точечный шов</p> <p>D. Punktschweissung</p> <p>E. Spot weld</p> <p>F. Soudure par points</p>	<p>Сварной шов, в котором связь между сваренными частями осуществляется сварными точками</p>
<p>69. Сварная точка</p> <p>D. Schwelsspunkt</p> <p>E. Weld spot; Weld point</p> <p>F. Point de soudure; Point soudé</p>	<p>Элемент точечного шва, представляющий собой в плане круг или эллипс</p>
<p>70. Ядро точки</p> <p>D. Schweisslinse</p> <p>E. Weld nugget; Spot weld nugget</p> <p>F. Noyau de soudure; Lentille de soudure</p>	<p>Зона сварной точки, металл которой подвергался расплавлению</p>



Термин	Определение
<p>71. Непрерывный шов</p> <p>Ндп. <i>Сплошной шов</i></p> <p>D. Durchlaufende Naht</p> <p>E. Continuous weld; Uninterrupted weld</p> <p>F. Soudure continue</p>	<p>Сварной шов без промежутков по длине</p>
<p>72. Прерывистый шов</p> <p>D. Unterbrochene Naht</p> <p>E. Interrupted weld; Intermittent weld</p> <p>F. Soudure discontinue; Soudure intermittente</p>	<p>Сварной шов с промежутками по длине</p>

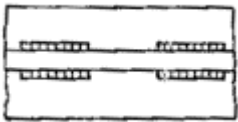

Термин	Определение
<p>73. Цепной прерывистый шов</p> <p>Цепной шов</p> <p>D. Symmetrisch unterbrochene Naht</p> <p>E. Chain intermittent weld; Chain intermittent fillet weld</p> <p>F. Soudure discontinue symétrique</p>	<p>Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки расположены по обеим сторонам стенки один против другого</p>  <p>D. Unterbrochene versetzte Naht</p> <p>E. Staggered intermittent weld</p> <p>F. Soudure discontinue alternée</p>
<p>74. Шахматный прерывистый шов</p> <p>Шахматный шов</p>	<p>Двухсторонний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки расположены против сваренных участков шва с другой ее стороны</p> 





Термин	Определение
<p>75. Многослойный шов</p> <p>D. Mehrlagennaht</p> <p>E. Multi-run weld; Multi-pass weld</p> <p>F. Soudure en plusieurs passes;</p> <p>Soudure à couches multiples;</p> <p>Soudure à plusieurs couches</p>	<p>-</p>
<p>76. Подварочный шов</p> <p>D. Gegennaht</p> <p>E. Sealing bead</p> <p>F. Cordon support; Cordon à l'envers</p>	<p>Меньшая часть двухстороннего шва, выполняемая предварительно для предотвращения прожогов при последующей сварке или накладываемая в последнюю очередь в корень шва</p>
<p>77. Прихватка</p> <p>D. Heftnaht</p> <p>E. Tack weld</p> <p>F. Soudure de pointage</p>	<p>Короткий сварной шов для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей</p>





Термин	Определение
<p>78. Монтажный шов</p> <p>D. Baustellenschweissnaht; Montageschweissungs</p> <p>E. Site weld</p> <p>F. Soudure de montage</p>	<p>Сварной шов, выполняемый при монтаже конструкции</p>
<p>79. Валик</p> <p>D. Schweissraupe</p> <p>E. Weld bead; Bead</p> <p>F. Cordon</p>	<p>Металл сварного шва, наплавленный или переплавленный за один проход</p>
<p>80. Слой сварного шва</p> <p>Слой</p> <p>D. Lage</p> <p>E. Layer</p> <p>F. Couche</p>	<p>Часть металла сварного шва, которая состоит из одного или нескольких валиков, располагающихся на одном уровне поперечного сечения шва</p>

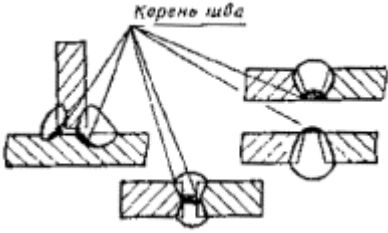
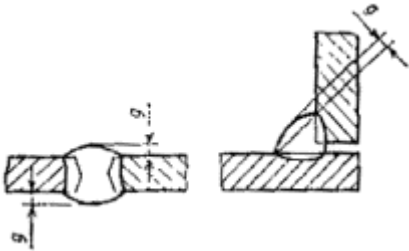


Термин	Определение
<p>81. Корень шва</p> <p>D. Nahtwurzel; Wurzel</p> <p>E. Weld root</p> <p>F. Racine de la soudure</p>	<p>Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности</p>  <p style="text-align: center;"><i>Корень шва</i></p>
<p>82. Выпуклость сварного шва</p> <p>Выпуклость шва</p> <p>Ндп. <i>Усиление шва</i></p> <p>D. Nahtüberhöhung</p> <p>E. Weld reinforcement; Weld convexity</p> <p>F. Surépaisseur de la soudure</p>	<p>Выпуклость шва, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы сварного шва с основным металлом и поверхностью сварного шва, измеренным в месте наибольшей выпуклости</p> 

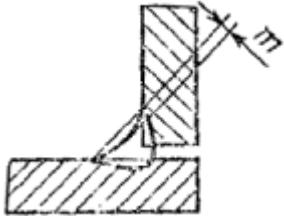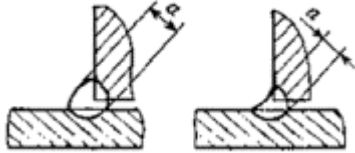

Термин	Определение
<p>83. Вогнутость углового шва</p> <p>Вогнутость шва</p> <p>Ндп. <i>Ослабление шва</i></p> <p>D. Konkavität der Kehlnaht</p> <p>E. Fillet weld concavity</p> <p>F. Concavité de la soudure</p>	<p>Вогнутость, определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии границы углового шва с основным металлом и поверхностью шва, измеренным в месте наибольшей вогнутости</p> 
<p>84. Толщина углового шва</p> <p>D. Nahthöhe; Kehlnahtdicke</p> <p>E. Fillet weld throat thickness</p> <p>F. Epaisseur à clin; Epaisseur d'une soudure en angle</p>	<p>Наибольшее расстояние от поверхности углового шва до точки максимального проплавления основного металла</p> 

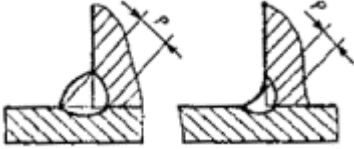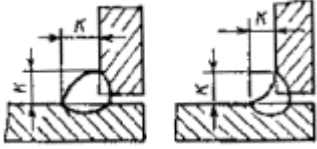

Термин	Определение
<p>85. Расчетная высота углового шва</p> <p>Расчетная высота шва</p> <p>D. Rechnerische Nahtdicke</p> <p>E. Design throat thickness</p> <p>F. Epaisseur nominale de la soudure</p>	<p>Длина перпендикуляра, опущенного из точки максимального проплавления в месте сопряжения свариваемых частей на гипотенузу наибольшего вписанного во внешнюю часть углового шва прямоугольного треугольника</p> 
<p>86. Катет углового шва</p> <p>Катет шва</p> <p>D. Schenkellängy; Nahtschenkel</p> <p>E. Fillet weld leg</p> <p>F. Côte de la soudure d'angle</p>	<p>Кратчайшее расстояние от поверхности одной из свариваемых частей до границы углового шва на поверхности второй свариваемой части</p> 

Термин	Определение
<p>87. Ширина сварного шва</p> <p>Ширина шва</p> <p>D. Nahtbreite</p> <p>E. Weld width</p> <p>F. Largeur de la soudure</p>	<p>Расстояние между видимыми линиями сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением</p>
<p>88. Коэффициент формы сварного шва</p> <p>Коэффициент формы шва</p> <p>D. Nahtiormfaktor</p> <p>E. Weld shape factor; Weld geometry factor</p> <p>F. Facteur géométrique de la soudure</p>	<p>Коэффициент, выражаемый отношением ширины стыкового или углового шва к его толщине</p>



Термин	Определение
<p>89. Механическая неоднородность сварного соединения</p> <p>Механическая неоднородность</p> <p>D. Mechanische Inhomogenität</p> <p>E. Mechanical heterogeneity</p> <p>F. Hétérogénéité mécanique</p>	<p>Различие механических свойств отдельных участков сварного соединения</p>
<p>90. Мягкая прослойка сварного соединения</p> <p>Мягкая прослойка</p> <p>D. Weiche Zwischenlage</p> <p>E. Soft interlayer</p> <p>F. Couche intermédiaire douce</p>	<p>Участок сварного соединения, в котором металл имеет пониженные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков</p>






Термин	Определение
<p>91. Твердая прослойка сварного соединения</p> <p>Твердая прослойка</p> <p>D. Harte Zwischenlage</p> <p>E. Hard interlayer</p> <p>F. Couche intermédiaire dure</p>	<p>Участок сварного соединения, в котором металл имеет повышенные показатели твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков</p>
<p>92. Разупрочненный участок сварного соединения</p> <p>Разупрочненный участок</p> <p>D. Infestigte Zone</p> <p>E. Weakened zone</p> <p>F. Zone affaibliu</p>	<p>Участок зоны термического влияния, в котором произошло снижение прочности основного металла</p>



Термин	Определение
<p>93. Контактное упрочнение мягкой прослойки</p> <p>Контактное упрочнение</p> <p>D. Lokale Verfestigung</p> <p>E. Local strengthening</p> <p>F. Rafferissement locale</p>	<p>Повышение сопротивления деформированию мягкой прослойки сварного соединения за счет сдерживания ее деформаций соседними более прочными его частями</p>
<p>ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ</p>	
<p>94. Направление сварки</p> <p>D. Schweissrichtung</p> <p>E. Direction of welding</p> <p>F. Sens de la soudure; Direction de la soudure</p>	<p>Направление движения источника тепла вдоль продольной оси сварного соединения</p>

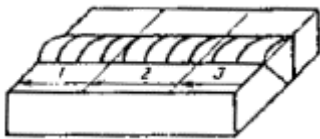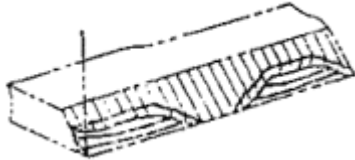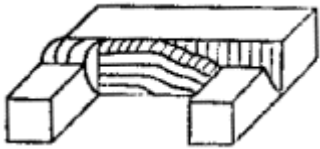

Термин	Определение
<p>95. Обратноступенчатая сварка</p> <p>D. Pilgerschrittschweissen</p> <p>E. Back-step sequence; Back-step welding; Step-back welding</p> <p>F. Soudage à pas de pélerin</p>	<p>Сварка, при которой сварной шов выполняется следующими один за другим участками в направлении, обратном общему приращению длины шва</p> 
<p>96. Сварка блоками</p> <p>D. Absatzweises Mehrlagenschweissen</p> <p>E. Block sequence</p> <p>F. Soudage par blocs successifs</p>	<p>Обратноступенчатая сварка, при которой многослойный шов выполняют отдельными участками с полным заполнением каждого из них</p> 
<p>97. Сварка каскадом</p> <p>D. Kaskadenschweissung</p> <p>E. Cascade welding</p> <p>F. Soudage en cascade</p>	<p>Сварка, при которой каждый последующий участок многослойного шва перекрывает весь предыдущий участок или его часть</p> 



Термин	Определение
<p>98. Проход при сварке</p> <p>Проход</p> <p>D. Schweissgang</p> <p>E. Pass; Run</p> <p>F. Passe</p>	<p>Однократное перемещение в одном направлении источника тепла при сварке и (или) наплавке</p>
<p>99. Сварка напроход</p> <p>D. Einrichtungsschweissen</p> <p>E. One direction welding</p> <p>F. Soudage dans un sens</p>	<p>Сварка, при которой направление сварки неизменно</p>
<p>100. Сварка вразброс</p> <p>D. Absatzweises Schweissen</p> <p>E. Skip welding</p> <p>F. Soudage fractionné</p>	<p>Сварка, при которой сварной шов выполняется участками, расположенными в разных местах по его длине</p>



Термин	Определение
<p>101. Сварка сверху вниз</p> <p>D. Fallnahlschweissen; Abwärtsschweissen</p> <p>E. Downhill welding</p> <p>F. Soudage descendant</p>	<p>Сварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается сверху вниз</p>
<p>102. Сварка снизу вверх</p> <p>D. Aufwärtsschweissen</p> <p>E. Uphill welding</p> <p>F. Soudage montant; Soudage ascendant</p>	<p>Сварка плавлением в вертикальном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверх</p>
<p>103. Сварка на спуск</p> <p>D. Bergabschweissen</p> <p>E. Downward welding (in the inclined position)</p> <p>F. Soudage descendant (en position inclinée)</p>	<p>Сварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемещается сверху вниз</p>




Термин	Определение
<p>104. Сварка на подъем</p> <p>D. Schrägaufwärtsschweißen Bergautschweißen</p> <p>E. Upward welding (in the inclined position)</p> <p>F. Soudade montant (en position inclinée)</p>	<p>Сварка плавлением в наклонном положении, при которой сварочная ванна перемещается снизу вверх</p>
<p>105. Сварка углом вперед</p> <p>D. Schweißen mit stechendcr Brennerstellung</p> <p>E. Welding with electrode inclined under acute angle</p> <p>F. Soudage avec électrode inclinése en avant</p>	<p>Дуговая сварка, при которой электрод наклонен под острым углом к направлению сварки</p>






Термин	Определение
<p>106. Сварка углом назад</p> <p>D. Schweissen mit schleppen der Brennersteilung</p> <p>E. Welding with electrode in dined under obtuse angle</p> <p>F. Soudage avec électrode inclinése en arriére</p>	<p>Дуговая сварка, при которой электрод наклонен под тупым углом к направлению сварки</p>
<p>107. Сварка па весу</p> <p>D. Schweissen ohne Unteriage</p> <p>E. Welding without backing</p> <p>F. Soudage sans support</p>	<p>Односторонняя спарка со сквозным проплавлением кромок без использования подкладок</p>
<p>108. Сварка неповорптных стыков</p> <p>D. Schweissen in Zwangshjsition</p> <p>E. Position pipe-welding; Orbital welding</p> <p>F. Soudage des joints fixes; Soudage orbital</p>	<p>Сварка по замкнутому контуру во всех пространственных положениях, при которой объект сварки неподвижен</p>



Термин	Определение
<p>109. Поддув защитного газа</p> <p>D. Schutzgaszufuhr von Rühkseite der Naht</p> <p>E. Weld root gas shielding</p> <p>F. Protection par gaz de la racine de soudure</p>	<p>Подача защитного газа к обратной стороне соединяемых частей для защиты их при сварке от воздействия воздуха</p>
<p>110. Разделка кромок</p> <p>D. Fugenvorbereitung; Kantenvorbereitung; Nahtvorbereitung</p> <p>E. Edge preparation</p> <p>F. Préparation des bords; Chanfreinage</p>	<p>Придание кромкам, подлежащим сварке, необходимой формы</p>
<p>111. Скос кромок</p> <p>D. Kantenabschrägung</p> <p>E. Edge bevelling</p> <p>F. Chanfrein</p>	<p>Прямолинейный наклонный срез кромок, подлежащей сварке</p> 

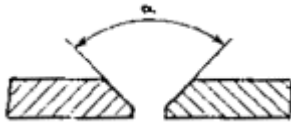

Термин	Определение
112. Притупление кромки D. Stegflanke E. Root face F. Méplat; Talon	Нескошенная часть торца кромки, подлежащей сварке 
113. Угол скоса кромки Угол скоса D. Abschrägungswinkel E. Bevel angle F. Angle du chanfrein (de chanfreinage)	Острый угол между плоскостью скоса кромки и плоскостью торца 
114. Угол разделки кромок Угол разделки D. Öffnungswinkel E. Groove angle F. Angle d'ouverture	Угол между скошенными кромками свариваемых частей 



Термин	Определение
<p>114а. Зазор</p> <p>D. Spalt; Spaltbreite; Stegabstand</p> <p>E. Gap; Air gap; Root opening</p> <p>F. Ecartment des bords</p>	<p>Кратчайшее расстояние между кромками собранных для сварки деталей</p>
<p>115. Основной металл</p> <p>D. Grundwerkstoff</p> <p>E. Base metal; Parent metal</p> <p>F. Métal de base</p>	<p>Металл подвергающихся сварке соединяемых частей</p>
<p>116. Глубина проплавления</p> <p>D. Einbrabdtiefe</p> <p>E. Depth of pénétration</p> <p>F. Protondcur de penetration</p>	<p>Наибольшая глубина расплавления основного металла в сечении шва или наплавленного валика</p>



Термин	Определение
<p>117. Сварочная ванна</p> <p>D. Schweissbad</p> <p>E. Welding pool; Welding bath; Welding puddle</p> <p>F. Bain de fusion; Bain de soudage</p>	<p>Часть металла свариваемого шва, находящаяся при сварке плавлением в жидком состоянии</p>
<p>118. Кратер</p> <p>D. Krater</p> <p>E. Crater</p> <p>F. Cratère</p>	<p>Углубление, образующееся в конце валика под действием давления дуги и объемной усадки металла шва</p>
<p>119. Присадочный металл</p> <p>D. Zusatzwerkstoff; Zusatzmetall</p> <p>E. Filler metal</p> <p>F. Métal d'apport</p>	<p>Металл для введения в сварочную ванну в дополнение к расплавленному основному металлу</p>



Термин	Определение
<p>120. Наплавленный металл</p> <p>D. Eingebragtes Schweissgut; Reines Schweissgut</p> <p>E. Deposited metal</p> <p>F. Métal déposé</p>	<p>Переплавленный присадочный металл, введенный в сварочную ванну или наплавленный на основной металл</p>
<p>121. Металл шва</p> <p>D. Schweissgut</p> <p>E. Weld metal</p> <p>F. Métal de la soudure</p>	<p>Сплав, образованный расплавленными основным и наплавленным металлами или только переплавленным основным металлом</p>
<p>122. Провар</p> <p>D. Einbrand</p> <p>E. Complete fusion</p> <p>F. Fusion complète</p>	<p>Сплошная металлическая связь между свариваемыми поверхностями основного металла, слоями и валиками сварного шва</p>



Термин	Определение
<p>123. Зона сплавления при сварке</p> <p>Зона сплавления</p> <p>D. Zusammenschmelzzone</p> <p>E. Fusion zone</p> <p>F. Zone de liaison</p>	<p>Зона частично сплавившихся зерен на границе основного металла и металла шва</p>
<p>124. Зона термического влияния при сварке</p> <p>Зона термического влияния</p> <p>Ндп. <i>Переходная зона</i></p> <p>D. Wärmeeinflusszone</p> <p>E. Heat affected zone</p> <p>F. Zone thermiquement affectée; Zone influencée thermiquement</p>	<p>Участок основного металла, не подвергшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке или наплавке</p>



Термин	Определение
<p>125. Сжатая дуга</p> <p>D. Eingeschnürter Lichtbogen</p> <p>E. Constricted arc</p> <p>F. Arc contracté; Arc étranglé</p>	<p>Дуга, столб которой сжат с помощью сопла плазменной горелки, потока газа или внешнего электромагнитного поля</p>
<p>126. Дуга прямого действия</p> <p>D. Direktor Lichtbogen</p> <p>E. Transferred arc</p> <p>F. Arc transféré</p>	<p>Дуга, при которой объект сварки включен в цепь сварочного тока</p>
<p>127. Дуга косвенного действия</p> <p>D. Nichtübertragener Lichtbogen; Indirekter Lichtbogen</p> <p>E. Non-transferred arc</p> <p>F. Arc non transféré</p>	<p>Дуга, при которой объект сварки не включен в цепь сварочного тока</p>



Термин	Определение
<p>128. Прямая полярность</p> <p>D. Minuspolung; Normale Polung</p> <p>E. Straight polarity</p> <p>F. Polarité normale (directe)</p>	<p>Полярность, при которой электрод присоединяется к отрицательному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к положительному</p>
<p>129. Обратная полярность</p> <p>D. Pluspolung; Umgekehrte Polung</p> <p>E. Reversed polarity</p> <p>F. Polarité inverse (négative)</p>	<p>Полярность, при которой электрод присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект сварки - к отрицательному</p>
<p>130. Магнитное дутье</p> <p>D. Magnetische Blaswirkung</p> <p>E. Magnetic arc blow</p> <p>F. Soufflage magnétique</p>	<p>Отклонение дуги в результате действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке</p>



Термин	Определение
<p>131. Осадка при сварке</p> <p>Осадка</p> <p>D. Stauchen; Stauchung</p> <p>E. Uraetting</p> <p>F. Réfoulement</p>	<p>Операция местной пластической деформации свариваемых частей при сварке с применением давления</p>
<p>132. Грат при сварке</p> <p>Грат</p> <p>D. Schweissgrat</p> <p>E. Upset metal; Flash</p> <p>F. Métal refoulé; Bavure</p>	<p>Металл, выдавленный за счет осадки при сварке</p>



Термин	Определение
<p>133. Угар при сварке</p> <p>Угар</p> <p>D. Abbrandverlust; Abbrand</p> <p>E. Burn-out loss; Burn-out; Burn-off, loss</p> <p>P. Perte de soudure</p>	<p>Потери металла на испарение и окисление при сварке</p>
<p>134. Установочная длина свариваемых частей</p> <p>Установочная длина</p> <p>D. Einspannlänge</p> <p>E. Initial extension</p> <p>F. Longueur hors-mors</p>	<p>Длина свариваемых частей, выступающих за зажимные приспособления при стыковой контактной сварке и сварке трением</p>



Термин	Определение
<p>135. Свариваемость</p> <p>D. Schweißbarkeit</p> <p>E. Weldability</p> <p>F. Soudabilité</p>	<p>По ГОСТ 29273-92</p>
<p>136. Коэффициент расплавления</p> <p>D. Abschmelzkoeffizient; Abschmeizfaktor</p> <p>E. Fusion coefficient</p> <p>F. Coefficient de fusion</p>	<p>Коэффициент, выраженный отношением массы электрода, расплавленной за единицу времени горения дуги, отнесенной к единице сварочного тока</p>
<p>137. Коэффициент наплавки при сварке</p> <p>Коэффициент наплавки</p> <p>D. Auftragskoeffizient</p> <p>E. Metal deposit factor</p> <p>F. Coefficient de dépôt (deposition)</p>	<p>Коэффициент, выраженный отношением массы металла, наплавленной за единицу времени горения дуги, отнесенной к единице сварочного тока</p>



Термин	Определение
<p>138. Коэффициент потерь при сварке</p> <p>Коэффициент потерь</p> <p>D. Relativer Schweissgutverlust</p> <p>E. Relative loss of filler metal during deposition</p> <p>F. Coefficient de perte en métal</p>	<p>Коэффициент, выраженный отношением потерь металла при сварке на угар и разбрызгивание к массе расплавленного присадочного металла</p>
<p>139. Погонная энергия</p> <p>D. Streckenenergie</p> <p>E. Heat input</p> <p>F. Energie absorbée par unite de longueur</p>	<p>Энергия, затраченная на единицу длины сварного шва при сварке плавлением</p>

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ



Термин	Определение
<p>140. Сварочный пост</p> <p>D. Schweissplatz (mit Ausrüstungen)</p> <p>E. Welding station</p> <p>F. Poste de soudage</p>	<p>Специально оборудованное рабочее место для сварки</p>
<p>141. Сварочная установка</p> <p>D. Schweissanlage</p> <p>E. Welding machine</p> <p>F. Machine à souder</p>	<p>Установка, состоящая из источника питания, сварочного аппарата или машины для сварки и механизмов относительного перемещения сварочной аппаратуры и изделия</p>
<p>142. Автомат для дуговой сварки</p> <p>Автомат</p> <p>D. Lichtbogenschweissautomat</p> <p>E. Automatic arc welding machine</p> <p>F. Machine automatique de soudage à l'arc</p>	<p>Аппарат для автоматической дуговой сварки</p>



Термин	Определение
<p>143. Полуавтомат для дуговой сварки</p> <p>Полуавтомат</p> <p>D. Halbautomat für Lichtbogenschweissen</p> <p>E. Semi-automatic arc welding machine</p> <p>F. Machine semi-automatique de soudage à l'arc</p>	<p>Аппарат для механизированной дуговой сварки, включающий горелку и механизм подачи проволоки с ручным перемещением горелки</p>
<p>144. Сварочная головка</p> <p>D. Schweisskopf</p> <p>E. Welding head</p> <p>F. Tête de soudage</p>	<p>Устройство, осуществляющее подачу сварочной проволоки и поддержание заданного режима сварки.</p> <p>Примечание. Сварочная головка может составлять часть автомата для дуговой сварки</p>



Термин	Определение
<p>145. Мундштук сварочной головки</p> <p>D. Kontakt- und Führungs-rohr</p> <p>E. Nozzle</p> <p>F. Buse</p>	<p>Часть сварочной головки, предназначенная для направления сварочной проволоки в зону сварки и подвода к ней электрического тока</p>
<p>146. Трактор для дуговой сварки</p> <p>D. Schweisstraktor</p> <p>E. Welding tractor</p> <p>F. Tracteur de soudage à l'arc</p>	<p>Переносной аппарат для дуговой сварки с самоходной тележкой, которая перемещает его вдоль свариваемых кромок по поверхности изделия или переносному пути</p>
<p>147. Горелка для дуговой сварки</p> <p>D. Lichtbogenschweissbrenner</p> <p>E. Arc welding torch</p> <p>F. Chalumeau (forclie) de soudage à l'arc</p>	<p>Устройство для дуговой сварки в защитном газе или самозащитной проволокой, обеспечивающее подвод электрического тока к электроду и газа в зону дуги</p>



Термин	Определение
<p>148. Сопло горелки для дуговой сварки</p> <p>Сопло</p> <p>D. Düse</p> <p>E. Welding torch nozzle</p> <p>F. Buse de chalumeau (de torche)</p>	<p>Сопло для подвода и направления газа с целью защиты сварочной ванны и электрода от воздействия воздуха</p>
<p>149. Электрододержатель для дуговой сварки</p> <p>Электродержатель</p> <p>D. Elektrodenhalter</p> <p>E. Electrode holder</p> <p>F. Porte-électrode</p>	<p>Приспособление для закрепления электрода и подвода к нему тока</p>



Термин	Определение
<p>150. Сварочный выпрямитель</p> <p>D. Sctrweissgleichrichter</p> <p>E. Welding rectifier</p> <p>F. Rdresseur de soudage</p>	<p>-</p>
<p>151. Сварочный генератор</p> <p>D. Schweissgenerator</p> <p>E. Welding generator</p> <p>F. Générateur de soudage</p>	<p>-</p>
<p>152. Сварочный агрегат</p> <p>D. Schweissagregat</p> <p>E. Welding set</p> <p>F. Groupe électrogène de soudage</p>	<p>Агрегат, состоящий из сварочного генератора и приводного двигателя</p>



Термин	Определение
<p>153. Сварочный преобразователь</p> <p>D. Schweissumformer</p> <p>E. Welding converter</p> <p>F. Convertisseur de soudage</p>	<p>Сварочный агрегат, в котором приводным двигателем является электрический двигатель</p>
<p>154. Горелка для газовой сварки</p> <p>Горелка</p> <p>D. Schweissbrenner</p> <p>E. Gas torch</p> <p>F. Chalumeau à gas</p>	<p>Устройство для газовой сварки с регулируемым смешением газов и созданием направленного сварочного пламени</p>



Термин	Определение
<p>155. Инжекторная горелка</p> <p><i>Ндп. Горелка низкого давления</i></p> <p>D. Injektorschweissbrenner; Saugschweissbrenner; Niederdruckschweissbrenner</p> <p>E. Injector blowpipe; Injector torch; Low-pressure torch (blowpipe)</p> <p>F. Chalumeau à basse pression; Chalumeau à injectcur</p>	<p>Горелка для газовой сварки со встроенным инжектором для подсоса горючего газа струей кислорода</p>
<p>156. Безынкекторная горелка</p> <p><i>Ндп. Горелка высокого давления</i></p> <p>D. Schweissbrenner oline Injektor</p> <p>E. Pressure welding torch; Blowpipe without injector</p> <p>F. Chalumeau sans injecteur; Chalumeau à haute pression</p>	<p>Горелка для газовой сварки, в которой поступление горючего газа и кислорода в смеситель осуществляется под одинаковым давлением</p>



Термин	Определение
<p>157. Окислительное сварочное пламя</p> <p>Окислительное пламя</p> <p>D. Oxydierende Flamme</p> <p>E. Oxidizing flame</p> <p>E. Flamme oxydante</p>	<p>Сварочное пламя, в средней зоне которого имеется избыток кислорода</p>
<p>158. Науглероживающее сварочное пламя</p> <p>Науглероживающее пламя</p> <p>D. Aufkohlende Flamme</p> <p>E. Carburizing flame</p> <p>F. Flamme carburante</p>	<p>Сварочное пламя, в средней зоне которого имеется свободный углерод</p>



Термин	Определение
<p>159. Ацетиленовый генератор</p> <p>D. Azetylenentwickler; Azetylenherzeuger</p> <p>E. Acetylene generator</p> <p>F. Générateur d'acétylène</p>	<p>Аппарат для получения ацетилена посредством разложения карбида кальция водой</p>
<p>160. Электролизно-водный генератор</p> <p>D. Wasser-Elektrolyse Generator</p> <p>E. Water electrolytic generator</p> <p>F. Générateur d'électrolyse aqueuse</p>	<p>Аппарат для получения водородно-кислородной смеси электролитическим разложением воды</p>
<p>161. Газ-заменитель</p> <p>D. Ersatzgas</p> <p>E. Changing gas</p> <p>F. Gaz de remplacement</p>	<p>Горючий газ, применяемый при газовой сварке и нагреве вместо ацетилена</p>



Термин	Определение
<p>162. Механическое оборудование для сварки</p> <p>D. Mechanische Schweissausrüstungen</p> <p>E. Machinery for welding</p> <p>F. Equipement méclanique de soudage</p>	<p>Оборудование, предназначенное для установки свариваемых частей в удобное для сварки пространственное положение, перемещения их при сварке, а также для размещения и перемещения сварочного оборудования и сварщиков при выполнении сварочных операций</p>
<p>163. Сварочный вращатель</p> <p>D. Drehvorrichtung</p> <p>E. Manipulator</p> <p>F. Positionneur; Manipulateur de soudage</p>	<p>Устройство для вращения изделий при сварке кольцевых швов и наплавке поверхностей вращения</p>
<p>164. Универсальный сварочный вращатель</p> <p>D. Dreh- und Schwenkvorrichtung</p> <p>E. Versatile welding rotator</p> <p>F. Manipulateur universet de soudage</p>	<p>Сварочный вращатель для вращения свариваемых изделий с различными углами наклона оси вращения</p>



Термин	Определение
<p>165. Роликовый сварочный вращатель</p> <p>Роликовый вращатель</p> <p>D. Rollen-Drehvorrichtung</p> <p>E. Driving roller device</p> <p>F. Manipulateur à rouleaux</p>	<p>Сварочный вращатель, в котором вращение свариваемых изделий обеспечивается приводными роликами</p>
<p>166. Сварочный кантователь</p> <p>Кантователь</p> <p>D. Kantapparat; Kanter</p> <p>E. Welding tilter</p> <p>F. Culbuteur de soudage</p>	<p>Устройство для установки свариваемых частей и удобное для сварки положение</p>



Термин	Определение
<p>167. Сварочный кондуктор</p> <p>Кондуктор</p> <p>D. Spannvorrichtung</p> <p>E. Jig; Fixture</p> <p>F. Dispositif de fixation; Monture</p>	<p>Приспособление для сборки и закрепления друг относительно друга свариваемых частей в определенном положении</p>
<p>168. Флюсовый аппарат</p> <p>D. Pulverzufuhr- und- absaugvorrichtung</p> <p>E. Flux apparatus</p> <p>F. Dispositif d'amenée de flux</p>	<p>Аппарат для подачи или подачи и уборки сварочного флюса</p>
<p>169. Подкладка</p> <p>D. Feste Badsicherung</p> <p>E. Backing bar; Fixed molten pool support</p> <p>F. Latte; Support</p>	<p>Деталь или приспособление, устанавливаемые при сварке плавлением под кромки свариваемых частей</p>



Термин	Определение
<p>170. Флюсовая подушка</p> <p>D. Pulverkissen</p> <p>E. Flux backing; Flux cushion</p> <p>F. Support de flux</p>	<p>Подкладка в виде приспособления, удерживающего расплавленный металл ванны при помощи флюса</p>
<p>171. Флюсо-медная подкладка</p> <p>D. Kupfer-Schweisspulver-Unterlage</p> <p>E. Combined copper-flux backing</p> <p>F. Latte en cuivre et en flux</p>	<p>Подкладка из медной пластины, покрытой тонким слоем флюса, обеспечивающая формирование шва, удержание расплавляемого металла и отвод тепла</p>
<p>172. Сварочная проволока</p> <p>D. Schweissdraht</p> <p>E. Welding wire</p> <p>F. Fil pour soudage; Fil (baguette) à soudage</p>	<p>Проволока для использования в качестве плавящегося электрода либо присадочного металла при сварке поплавлением</p>



Термин	Определение
<p>173. Электродная проволока</p> <p>D. Elektrodendraht</p> <p>E. Electrode wire I"</p> <p>F. Fil électrode</p>	<p>Сварочная проволока для использования в качестве плавящегося электрода</p>
<p>174. Присадочная проволока</p> <p>D. Zusatzdraht; Schweisszusatzdraht</p> <p>E. Filler wire</p> <p>F. Fil d'apport (de soudure)</p>	<p>Сварочная проволока, используемая как присадочный металл и не являющаяся электродом</p>
<p>175. Самозащитная проволока</p> <p>D. Selbstschutzdraht</p> <p>E. Self-shielding wire</p> <p>F. Fil-électrode autoprotége</p>	<p>Электродная проволока, содержащая вещества, которые защищают расплавленный металл от вредного воздействия воздуха при сварке</p>



Термин	Определение
<p>176. Порошковая проволока</p> <p>D. Pulverdraht; Röhrchendralit</p> <p>E. Flux cored electrode (wire)</p> <p>F. Fil fourré</p>	<p>Сварочная проволока, состоящая из металлической оболочки, заполненной порошкообразными веществами</p>
<p>177. Неплавящийся электрод для дуговой сварки</p> <p>Неплавящийся электрод</p> <p>D. Nichtabschmeizende Elektrode</p> <p>E. Non-consumable electrode</p> <p>F. Electrode non consumable</p>	<p>Деталь из электропроводного материала, включаемая в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной дуге и не расплавляющаяся при сварке</p>



Термин	Определение
<p>178. Плавящийся электрод для дуговой сварки</p> <p>Плавящийся электрод</p> <p>D. Abschmelzende Elektrode</p> <p>E. Consumable electrode</p> <p>F. Electrode consumable</p>	<p>Металлический электрод, включаемый в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной дуге, расплавляющийся при сварке и служащий присадочным металлом</p>
<p>179. Покрытый электрод</p> <p>D. Umhüllte Elektrode</p> <p>E. Covered electrode; Coated electrode</p> <p>P. Electrode cnrobée</p>	<p>Плавящийся электрод для дуговой сварки, имеющий на поверхности покрытие, адгезионно связанное с металлом электрода</p>



Термин	Определение
<p>180. Покрытие электрода</p> <p>Покрытие</p> <p>Ндп. <i>Обмазка электрода</i></p> <p>D. Elektrodenumhüllung; Elektrodenmantel</p> <p>E. Electrode coating</p> <p>F. Enrobage de l'électrode; Revêtement d'électrode</p>	<p>Смесь веществ, нанесенная на электрод для усиления ионизации, защиты от вредного воздействия среды, металлургической обработки сварочной ванны</p>
<p>181. Коэффициент массы покрытия электрода</p> <p>Коэффициент массы покрытия</p> <p>D. Umhüllungsmassebeiwert</p> <p>E. Coating mass factor</p> <p>F. Facteur de masse du revêtement</p>	<p>Коэффициент, выражаемый отношением массы покрытия к массе покрытой части стержня электрода</p>




Термин	Определение
<p>182. Сварочный флюс</p> <p>Флюс</p> <p>D. Schweisspulver; Flussmittel; Pulver</p> <p>E. Welding flux</p> <p>F. Flux de soudage</p>	<p>Материал, используемый при сварке для химической очистки соединяемых поверхностей и улучшения качества шва</p>
<p>183. Флюс для дуговой сварки</p> <p>D. Pulver für Lichtbogenschweissen</p> <p>E. Arc welding flux</p> <p>F. Flux pour le soudage à l'arc</p>	<p>Сварочный флюс, защищающий дугу и сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды и осуществляющий металлургическую обработку ванны</p>





Термин	Определение
<p>184. Плавенный сварочный флюс</p> <p>Плавенный флюс</p> <p>D. Schmelzpulver</p> <p>E. Fused flux</p> <p>F. Flux fondu en poudre</p> <p>185. Керамический сварочный флюс</p> <p>Керамический флюс</p> <p>D. Sinterpulver für UP-Schweissen</p> <p>E. Ceramic agglomerated flux</p> <p>F. Flux céramique; Flux agglomeré</p>	<p>Флюс для дуговой сварки, полученный сплавлением его составляющих и последующей грануляцией расплава</p> <p>Флюс для дуговой сварки порошкообразных материалов со связующим веществом, грануляцией и последующей термической обработкой</p>
<p>ДЕФЕКТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ</p>	




Термин	Определение
<p>186. Трещина сварного соединения</p> <p>Трещина</p> <p>D. Riss</p> <p>E. Crack</p> <p>F. Fissure</p>	<p>Дефект сварного соединения в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах</p>
<p>187. Продольная трещина сварного соединения</p> <p>Продольная трещина</p> <p>D. Längsriss</p> <p>E. Longitudinal crack</p> <p>F. Fissure longitudinale</p>	<p>Трещина сварного соединения, ориентированная вдоль оси сварного шва</p> 



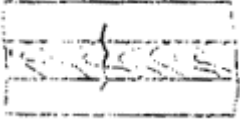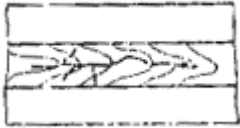

Термин	Определение
<p>188. Поперечная трещина сварного соединения</p> <p>Поперечная трещина</p> <p>D. Quicriss</p> <p>E. Transverse crack</p> <p>F. Fissure trunsversale</p>	<p>Трещина сварного соединения, ориентированная поперек оси сварного шва</p> 
<p>189. Разветвленная трещина сварного соединения</p> <p>Разветвленная трещина</p> <p>D. Verzweigter Riss</p> <p>E. Branched crack</p> <p>F. Fissure ramifiée</p>	<p>Трещина сварного соединения, имеющая ответвления в различных направлениях</p> 

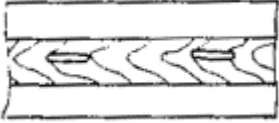


Термин	Определение
<p>190. Микротрещина сварного соединения</p> <p>Микротрещина</p> <p>D. Mikroriss</p> <p>E. Micro-crack</p> <p>F. Microfissure</p>	<p>Трещина сварного соединения, обнаруженная при пятидесятикратном и более увеличении</p>
<p>191. Усадочная раковина сварного шва</p> <p>Усадочная раковина</p> <p>D. Lunker</p> <p>E. Shrinkage cavity</p> <p>F. Retassure</p>	<p>Дефект в виде полости или впадины, образованный при усадке металла шва в условиях отсутствия питания жидким металлом</p> 



Термин	Определение
<p>192. Вогнутость корня шва</p> <p>D. Konkavität der Nahtwurzel</p> <p>E. Root concavitiy</p> <p>F. Concavité de la racine (de la soudure)</p>	<p>Дефект в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одностороннего шва</p> 
<p>193. Свищ в сварном шве</p> <p>Свищ</p> <p>D. Porengang</p> <p>E. Worm-hole</p> <p>F. Soufflure vermiculaire</p>	<p>Дефект в виде воронкообразного углубления в сварном шве</p> 

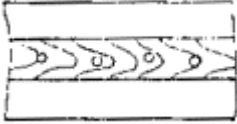

Термин	Определение
<p>194. Пора в сварном шве</p> <p>Пора</p> <p>Ндп. <i>Газовое включение</i></p> <p>D. Gaspore; Gaseinschluss</p> <p>E. Gas pore; Blowhole</p> <p>F. Porosité de la soudure</p>	<p>Дефект сварного шва в виде полости округлой формы, заполненной газом</p>
<p>195. Цепочка пор в сварном шве</p> <p>Цепочка пор</p> <p>D. Porenzeile</p> <p>E. Linear porosity</p> <p>F. Chaîne des pores</p>	<p>Группа пор в сварном шве, расположенных в линию</p> 



Термин	Определение
<p>196. Непровар</p> <p>D. Kaltschweisstelle; Einbrandfehler</p> <p>E. Lack of fusion</p> <p>F. Manque de pénétration</p>	<p>Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствие неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва</p>
<p>197. Прожог сварного шва</p> <p>Прожог</p> <p>D. Verbrannte Schweissnahat</p> <p>E. Burn-through</p> <p>F. Soudure brûlée</p>	<p>Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся в результате вытекания части металла сварочной ванны</p>



Термин	Определение
<p>198. Шлаковое включение сварного шва</p> <p>Шлаковое включение</p> <p>D. Schlackeeinschluss</p> <p>E. Slag inclusion</p> <p>F. Inclusion du laitier</p>	<p>Дефект в виде вкрапления шлака в сварном шве</p>
<p>199. Брызги металла</p> <p>D. Spritzer; Metallspritzer</p> <p>E. Spatters</p> <p>F. Eclaboussures</p>	<p>Дефект в виде затвердевших капель на поверхности сварного соединения</p>



Термин	Определение
<p>200. Поверхностное окисление сварного соединения</p> <p>Поверхностное окисление</p> <p>D. Oberilache oxydation</p> <p>E. Surface oxidation</p> <p>F. Oxydation superficielle</p>	<p>Дефект в виде окалины или пленки окислов на поверхности сварного соединения</p>
<p>201. Подрез зоны сплавления</p> <p>Подрез</p> <p>D. Einhrandkerbe</p> <p>E. Undercut</p> <p>F. Morsure; Caniveau</p>	<p>Дефект в виде углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом</p>



Термин	Определение
<p>202. Наплыв на сварном соединении</p> <p>Наплыв</p> <p>Ндп. <i>Стек</i></p> <p>D. Wulst</p> <p>E. Overlap</p> <p>F. Débordenient</p>	<p>Дефект в виде натекания металла шва на поверхность основного металла или ранее выполненного валика без сплавления с ним</p>
<p>203. Смещение сваренных кромок</p> <p>Смещение кромок</p> <p>D. Kantenversats</p> <p>E. Edge displacement</p> <p>F. Dénivellation des bords</p>	<p>Неправильное положение сваренных кромок друг относительно друга</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Автомат	142
Автомат для дуговой сварки	142
Агрегат сварочный	152
Аппарат флюсовый	168
Брызги металла	199
Валик	79
Ванна сварочная	117
<i>Включение газовое</i>	194
Включение сварного шва шлаковое	198
Включение шлаковое	198
Вогнутость корня шва	192
Вогнутость шва	83
Вогнутость углового шва	83



Вращатель роликовый	165
Вращатель сварочный	163
Вращатель сварочный роликовый	165
Вращатель сварочный универсальный	164
Выпуклость шва	82
Выпуклость сварного шва	82
Выпрямитель сварочный	150
Высота углового шва расчетная	85
Высота шва расчетная	85
Газ-заменитель	161
Генератор ацетиленовый	159
Генератор сварочный	151
Генератор электролизно-водный	160
Глубина проплавления	116
Головка сварочная	144



Горелка	154
Горелка безынжекторная	156
<i>Горелка высокого давления</i>	156
Горелка для газовой сварки	154
Горелка для дуговой сварки	147
Горелка инжекторная	155
<i>Горелка низкого давления</i>	155
Грат	132
Грат при сварке	132
Длина свариваемых частей установочная	134
Длина установочная	134
Дуга косвенного действия	127
Дуга прямого действия	126
Дуга сжатая	125
Дутье магнитное	130



Зазор	114a
<i>Зона переходная</i>	124
Зона сплавления	123
Зона сплавления при сварке	123
Зона термического влияния	124
Зона термического влияния при сварке	124
Кантователь	166
Кантователь сварочный	166
Катет шва	86
Катет углового шва	86
Кондуктор	167
Кондуктор сварочный	167
Конструкция сварная	63
Корень шва	81
Коэффициент массы покрытия	181



Коэффициент массы покрытия электрода	181
Коэффициент наплавки	137
Коэффициент наплавки при сварке	137
Коэффициент потерь	138
Коэффициент потерь при сварке	138
Коэффициент расплавления	136
Коэффициент формы шва	88
Коэффициент формы сварного шва	88
Кратер	118
Металл наплавленный	120
Металл основной	115
Металл присадочный	119
Металл шва	121
Микротрещина	190
Микротрещина сварного соединения	190



Мундштук сварочной головки	145
Наварка	35
Наплавка	6
Наплыв	202
Наплыв на сварном соединении	202
Направление сварки	94
Неоднородность механическая	89
Неоднородность сварного соединения механическая	89
Непровар	196
<i>Обмазка электрода</i>	180
Оборудование для сварки механическое	162
Окисление поверхностное	200
Окисление сварного соединения поверхностное	200
Осадка	131
Осадка при сварке	131



<i>Ослабление шва</i>	83
Пламя науглероживающее	158
Пламя окислительное	157
Пламя сварочное науглероживающее	158
Пламя сварочное окислительное	157
Поддув защитного газа	109
Подкладка	169
Подкладка флюсо-медная	171
Подрез	201
Подрез зоны сплавления	201
Подушка флюсовая	170
Покрытие	180
Покрытие электрода	180
Полярность обратная	129
Полярность прямая	128



Полуавтомат	143
Полуавтомат для дуговой сварки	143
Пора	194
Пора в сварном шве	194
Пост сварочный	140
Преобразователь сварочный	153
Притупление кромки	112
Прихватка	77
Провар	122
Проволока порошковая	176
Проволока присадочная	174
Проволока самозащитная	175
Проволока сварочная	172
Проволока электродная	173
Прожег	197



Прожог сварного шва	197
Прослойка мягкая	90
Прослойка сварного соединения мягкая	90
Прослойка сварного соединения твердая	91
Прослойка твердая	91
Проход	98
Проход при сварке	98
Разделка кромок	110
Раковина сварного шва усадочная	191
Раковина усадочная	191
Свариваемость	135
Сварка	1
Сварка автоматическая	4
Сварка аргонодуговая	12
Сварка блоками	96



Сварка в защитном газе	11
Сварка в защитном газе дуговая	11
Сварка взрывом	45
Сварка вибродуговая	25
Сварка в контролируемой атмосфере	56
Сварка взброс	100
<i>Сварка в твердом состоянии</i>	48
<i>Сварка в твердой фазе</i>	48
Сварка в углекислом газе	13
Сварка в углекислом газе дуговая	13
Сварка высокочастотная	44
Сварка газовая	32
Сварка газопрессовая	52
<i>Сварка газоэлектрическая</i>	11
<i>Сварка гравитационная</i>	27



Сварка давлением	48
Сварка двухдуговая	19
Сварка двухэлектродная	21
Сварка диффузионная	53
Сварка дуговая	7
Сварка дуговая автоматическая	18
Сварка дуговая механизированная	17
Сварка дуговая подводная	14
<i>Сварка дуговая полуавтоматическая</i>	17
Сварка дуговая ручная	16
Сварка дуговая точечная	24
Сварка импульсно-дуговая	15
Сварка каскадом	97
Сварка контактная	36
Сварка контактная стыковая	37



Сварка контактная точечная	40
Сварка контактная шовная	42
Сварка кузнечная	50
Сварка лазерная	31
Сварка лежачим электродом	26
Сварка магнитно-импульсная	46
Сварка механизированная	3
Сварка многодуговая	20
Сварка многоэлектродная	22
Сварка на весу	107
Сварка наклонным электродом	27
Сварка на подъем	104
Сварка на проход	99
Сварка на спуск	103
Сварка неплавящимся электродом	9



Сварка неплавящимся электродом дуговая	<u>9</u>
Сварка неповоротных стыков	<u>108</u>
Сварка обратноступенчатая	<u>95</u>
Сварка оплавлением	<u>38</u>
Сварка оплавлением стыковая	<u>38</u>
Сварка печная	<u>49</u>
Сварка плавлением	<u>5</u>
Сварка плавящимся электродом	<u>8</u>
Сварка плавящимся электродом дуговая	<u>8</u>
Сварка плазменная	<u>28</u>
<i>Сварка плазменнодуговая</i>	<u>28</u>
<i>Сварка плазменной дугой</i>	<u>28</u>
Сварка подводная	<u>14</u>
<i>Сварка под водой дуговая</i>	<u>14</u>
Сварка по флюсу	<u>23</u>



Сварка по флюсу дуговая	23
Сварка под флюсом	10
Сварка под флюсом дуговая	10
Сварка прокаткой	51
<i>Сварка расщепленным электродом</i>	21
Сварка рельефная	41
<i>Сварка роликовая</i>	42
Сварка ручная	2
Сварка с применением давления	34
Сварка сверху вниз	101
Сварка сопротивлением	39
Сварка сопротивлением стыковая	39
Сварка стыковая	37
Сварка снизу вверх	102
Сварка термитная	33



Сварка точечная	40
Сварка трением	47
Сварка углом вперед	105
Сварка углом назад	106
Сварка ультразвуковая	54
Сварка холодная	55
Сварка шлаковая	29
Сварка шовная	42
Сварка шовно-стыковая	43
Сварка электронно-лучевая	30
Сварка электрошлаковая	29
Свищ	193
Свищ в сварном шве	193
Скос кромки	111
Слой	80



Слой сварного шва	80
Смещение кромок	203
Смещение сваренных кромок	203
<i>Соединение боковое</i>	62
<i>Соединение впритык</i>	61
Соединение нахлесточное	60
Соединение сварное	57
Соединение стыковое	58
Соединение тавровое	61
Соединение торцовое	62
Соединение угловое	59
Сопло	148
Сопло горелки для дуговой сварки	148
<i>Стек</i>	202
Толщина углового шва	84



Точка сварная	69
Трактор для дуговой сварки	146
Трещина	186
Трещина поперечная	188
Трещина продольная	187
Трещина разветвленная	189
Трещина сварного соединения	186
Трещина сварного соединения поперечная	188
Трещина сварного соединения продольная	187
Трещина сварного соединения разветвленная	189
Угар	133
Угар при сварке	133
Угол разделки	114
Угол разделки кромок	114
Угол скоса	113



Угол скоса кромки	113
Узел сварной	64
Упрочнение контактное	93
Упрочнение мягкой прослойки контактное	93
<i>Усиление шва</i>	82
Установка сварочная	141
Участок разупрочненный	92
Участок сварочного соединения разупрочненный	92
Флюс	182
Флюс для дуговой сварки	183
Флюс керамический	185
Флюс плавленный	184
Флюс сварочный	182
Флюс сварочный керамический	185
Флюс сварочный плавленный	184



Цепочка пор	195
Цепочка пор в сварном шве	195
Ширина шва	87
Ширина сварного шва	87
Шов	65
Шов многослойный	75
Шов монтажный	78
Шов непрерывный	71
Шов подварочный	76
Шов прерывистый	72
Шов прерывистый цепной	73
Шов прерывистый шахматный	74
Шов сварной	65
<i>Шов сплошной</i>	71
Шов стыковой	66



Шов точечный	63
Шов угловой	67
Шов цепной	73
Шов шахматный	74
Электрод для дуговой сварки неплавящийся	177
Электрод для дуговой сварки плавящийся	178
Электрод неплавящийся	177
Электрод плавящийся	178
Электрод покрытый	179
Электродержатель	149
Электродержатель для дуговой сварки	119
Энергия погонная	139
Ядро точки	70

(Измененная редакция, Изм. № 1).



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abbrand	133
Abbrandverlust	133
Abrennstumpfschweissen	38
Absatzweises Mthralagenschweissen	96
Absatzweises Schweissen	100
Abschmelzende Elektrode	178
Abschmelzfaktor	136
Abschmelzkoeffizient	136
Abschrägungswiknkel	113
Abwärtsschweissen	101
Aluminothermisches Schweissen	33
Argonarc-Schweissen	12
Argon-Lichtbogenschweissen	12



Aufkohlende Flamme	158
Auftragskoeffizient	137
Auftragsschweissen	6
Auftragsschweissen mit Druck	35
Aufwärtsschweissen	102
Automatisches Lichtbogenschweissen	18
Automatisches Schweissen	4
Azetylenentwickler	159
Azetylenzenger	159
Baustellenschweissnaht	78
Bergabschweissen	103
Bergaufschweissen	104
Buckeischweissen	41
CO ₂ -Schutgasschweissen	13
CO ₂ -Schweissen	13



Diffusionsschweissen	2
Direktor Lichtbogen	126
Doppellichtbogenschweissen	19
Dreh- und Schwenkvorrichtung	164
Drehvorrichtung	163
Druckschweissen	48
Durchlaufende Naht	71
Düse	148
Eckstos	59
Eckverbindung	59
E-Handschweissen	16
EHV-Schweissen	26
Einbrand	122
Einbrandfehler	196
Einbrandkerbe	201



Einbrandtiefe	116
Eingeschnürter Lichtbogen	125
Eingetragenes Schweissgut	120
Emrichtungsschweissen	99
Einspannlänge	134
Elektrodendraht	173
Elektrodenhalter	149
Elektrodenmantel	180
Elektrodenumhüllung	180
Elektrodenstrahlschweissen	30
Elektroschlackeschweissen	29
Ersatzgas	161
ES-Schweissen	29
Explosionschweissen	45
Fallinahtschweissen	10



Feste Badsicherung	169
Feuerschweissen	49
Flussmittel	182
Fugenvorbereitung	110
Gaseinschluss	194
Gaspore	194
Gaspressschweissen	52
Gasschmelzschweissen	32
Gasschweissen	32
Gegennaht	76
Grandwerkstoff	115
Halbautomat für Lichtbogenschweissen	143
Hammerschweissen	50
Handlichtbogenschweissen	16
Handschweissen	2



Harte Zwischenlage	9
Heftnaht	77
Hochfrequenzschweissen	44
Impulslichtbogenschweissen	5
Indirekter Lichtbogen	127
Infestigle Zone	92
Injektorschweissbrenner	155
Kaltpressschweissen	55
Kaltschweissen	55
Kaltschweisstelle	196
Kantapparat	166
Kantenabschrägung	111
Kantenversatz	203
Kantenvorbereitung	110
Kanter	166



Kaskadeuschweissung	97
Kehlnaht	67
Kehlnahtdicke	84
Konkavität der Kehlnaht	83
Konkavität der Nahtwurzel	192
Kontakt-und Führungsrohr	145
Krater	19
Kupfer-Schweisspulver-Unterlage	171
Lage	80
Längsriss	187
Laserschweissen	31
Laserstrahlschweissen	31
Lichtbogenhandschweissen	16
Lichtbogenschweissautomat	142
Lichtbogenschweissbrenner	147



Lichtbogenschweissen	7
Lichtbogenschweissen mit abschmelzender Elektrode	8
Lichtbogenschweissen unter Wasser	14
Lichtbogenschweissen mit vibrierender Elektrode	25
Lichtbogenschweissen von Hand	16
Lichtbogenpunktschweissen	24
Lokale Verfestigung	93
Lunker	191
Magnet-Impuls Schweissen	46
Magnetische Blaswirkung	130
Manuelles Lichtbogenschweissen	16
Manuelles Schweissen	2
Maschinelles Schweissen	3
Mechanische Inhomogenität	89
Mechanische Schweissausrüstungen	162



Mechanisiertes Lichtbogenschweissen	17
Mehrdrahtschweissen	3
Mehrfachlichtbogenschweissen	22
Mehriachlichlbogenschweissen	20
Mehrlagennaht	75
Melallspritzer	20
Mikroriss	190
Minuspouung	128
Montageschweissung	78
Nahtbreite	88
Nahtformfaktor	87
Nahthöhe	84
Nahtschenkel	86
Nahtschweissen	42
Nahtüberhöhung	82



Nahtvorbereitung	110
Nahtwurzel	81
Nichlabschmelzende Elektrode	177
Nichtübertragener Lichtbogen	127
Niederdruckschweissbrenner	155
Normale Polung	128
Oberfläche oxydation	200
Öffnungswinkel	114
Öxydierende Flamme	157
Pilgerschrittschweissen	95
Plasmaschweissen	28
Pluspolung	129
Porengang	193
Porenzeile	195
Pressschweissen	48



Presstumpfschweissen	39
Pulver	182
Pulver für Lichtbogenschweissen	183
Pulverdraht	176
Pulverkissen	170
Pulverzufuhr- und-absaugvorrichtung	168
Punktschweissen	40
Punktschweissung	68
Querriss	188
Rechnerische Nahtdicke	85
Reibschweissen	47
Reines Schweissgut	120
Relativer Schweissgutverlust	138
Riss	186
Röhrchendraht	176



Rollen-Drehvorrichtung	165
Rollennahtschweissen	42
Rollennahtschweissen von Stumpfstössen	43
Rollennaht-Widerstandsschweissen	42
Saugschwessbrenner	155
Schenkekläuge	86
Schlackeeinschluss	198
Schmeizpulver	184
Schmeizschweissen	5
Schrägautwärtsschweissen	104
Schutzgaslichtbogenschweissen	11
Schutzgasschweissen	11
Schutzgaszufuhr von Rückseite der Naht	109
Schwehrkraftschweissen	27
Sschweissagregat	152



Schweissanlage	141
Schweissbad	117
Schweissbarkeit	135
Schweissbrenner	154
Schweissbrenner ohne Injektor	156
Schweissdraht	172
Schweisseinheit	64
Schweissen	1
Schweissen in kontrollierter Atmosphäre	56
Schweissen in Zwangsposition	108
Schweissen mit abschmelzender Elektrode	8
Schweissen mit Doppelelektrode	21
Schweissen mit Druck	34
Schweissen mit liegen der Elektrode	26
Schweissen mit Mehrfachelektrode	22



Schweissen mit nichtabschmelzender Elektrode	9
Schweissen Pulverzugabe	23
Schweissen mit schleppender Brennerstellung	106
Schweissen mit stechender Brennerstellung	105
Schweissen mit Zwillingselektrode	21
Schweissen ohne Unterlage	107
Schweissgang	98
Schweissgenerator	151
Schweissgleichrichter	150
Schweissgrat	132
Schweissgut	121
Schweisskonstruktion	63
Schweisskopf	144
Schweisslinse	70
Schweissnaht	65



Schweisplatz (mit Ausrüstungen)	140
Schweisspulver	182
Schweisspunkt	69
Schweisssraupe	79
Schweisrichtung	94
Schweissteil	64
Schweisstraktor	146
Schweisstromquellen	151
Schweissumformer	153
Schweisverbindung	57
Schweisszusatzdraht	174
Selbstschutzdraht	175
Sinterpulver für UP-Schweissen	185
Spalt	114a
Spaltbreite	114a



Spannvorrichtung	167
Speisequelle	51
Sprengschweissen	45
Spritzer	199
Stauchen	131
Stauchung	131
Stegabstand	114a
Stegflanke	112
Stirnstoss	62
Stossnaht	66
Streckenenergie	139
Stumpfnaht	66
Stumpfschweissverbindung	58
Stumpfstoss	58
Symmetrisch unterbrochene Naht	73



Thermitschweissen	33
T-Stoss	61
T-Verbindung	61
Überiappstoss	60
Überiappstossverbindung	60
Ultraschallschweissen	54
Umgekehrte Polung	129
Umhüllte Elektrode	179
Umhüllungsmassebeiwert	181
Unterbrochene Naht	72
Unterbrochene versetzte Naht	74
Unterpulverlichtbogenschweissen	10
Unterpulverschweissen	10
Unterschienenschweissen	26
Unterwasserschweissen	14



UP-Schweissen	10
Verbannte Schweissnaht	197
Verzweigter Riss	189
Vollautomatisches Schweißen	4
Walzschweissen	51
Wärmeeinflusszone	124
Wassser-Elektrolyse Generator	160
Weiche Zwischenlage	90
Widerstandsschweissen	36
Widerstandsstumpfschweissen	37
Wulst	202
Wurzel	81
Zusammenschmelzzone	123
Zusatzmetall	119
Znsatzwerkstoff	119



Znsatztdralit	174
Zweielektrodenschweissen	21
Zweilichthogenschweissen	19

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Acetylene generator	159
Air gap	114a
Arc spot welding	24
Arc welding	7
Arc welding flux	183
Arc welding torch	147
Argon-arc welding	12
Automatic arc welding	18
Automatic arc welding machine	142



Automatic welding	4
Backing bar	169
Back-step sequence	95
Back-step welding	95
Base metal	115
Bead	79
Bevel angle	113
Block sequence	96
Blowhole	194
Blowpipe without injector	156
Branched crack	189
Building-up welding	6
Butt joint	58
Butt-seam welding	43
Butt weld	66



Burn-off loss	133
Burn-out	133
Burn-out loss	133
Burn-through	197
Carburizing flame	158
Cascade welding	97
Ceramic agglomerated flux	185
Chain intermittent fillet weld	73
Chain intermittent weld	73
Changing gas	161
Coated electrode	179
Coating mass factor	181
CO ₂ -welding	13
Cold pressure welding	55
Cold welding	55



Combined copper-flux backing	171
Complete fusion	122
Constricted arc	125
Consumable electrode	178
Consumable electrode arc welding	8
Continuous weld	71
Corner joint	59
Covered electrode	179
Crack	186
Crater	118
Deposited metal	120
Depth of penetration	116
Design throat thickness	85
Diffusion welding	53
Direction of welding	94



Downhill welding	101
Downward welding (in the inclined position)	103
Driving roller device	165
EHV welding	26
Edge bevelling	111
Edge displacement	203
Edge joint	62
Edge preparation	110
Electrode coating	180
Electrode holder	149
Electrode wire	173
Electron beam welding	30
Electroslag welding	29
Explosion welding	45
Filler metal	119



Filler wire	174
Fillet weld	59, 67
Fillet weld concavity	83
Fillet weld leg	86
Fillet weld throat thickness	84
Firecracker welding	26
Fixed molten pool support	169
Fixture	167
Flange joint	62
Flash	132
Flash butt welding	38
Flux apparatus	168
Flux backing	170
Flux cored electrode (wire)	176
Flux cushion	170



Forge welding	50
Friction welding	47
Fused flux	184
Fusion coefficient	136
Fusion welding	5
Fusion zone	123
Gap	114a
Gas pore	194
Gas-shielded arc welding	11
Gas torch	154
Gas welding	32
Gravity welding	27
Groove angle	114
Hammer welding	50
Hand arc welding	16



Hand welding	2
Hard interlayer	91
Heat affected zone	124
Heat input	139
High frequency welding	44
Initial extension	134
Injector blowpipe	155
Injector torch	155
Intermittent weld	72
Interrupted weld	72
Jig	167
Lack of fusion	196
Lap joint	60
Laser beam welding	31
Laser welding	31



Layer	80
Linear porosity	195
Local strengthening	93
Longitudinal crack	197
Low-pressure torch (blowpipe)	155
Magnetic arc blow	130
Magnetic-pulse welding	46
MAG-welding	8
Manipulator	163
Manual arc welding	16
Manual welding	2
Machinery for welding	162
Mechanical heterogeneity	89
Mechanized arc welding	17
Mechanized welding	3



Metal deposit factor	137
Micro-crack	190
MIG-welding	8
Multi-arc welding	20
Multi-electrode welding	22
Multi-pass weld	75
Multi-run weld	75
Non-consumable electrode	177
Non-consumable electrode arc welding	9
Non transferred arc	127
Nozzle	145
One direction welding	99
Orbital welding	108
Overlap	202
Overlap joint	60



Overlaying	6
Oxidizing flame	157
Parent metal	115
Pass	98
Plasma-arc welding	28
Point welding	41
Position pipe-welding	108
Pressure gas welding	52
Pressure welding	48
Pressure welding torch	156
Pressure welding with furnace heating	49
Projection welding	41
Pulsed arc welding	15
Relative loss of filler metal during deposition	138
Resistance welding	36



Resistance butt welding	37, 39
Resistance-seam welding	42
Resistance-spot welding	40
Reversed polarity	129
Roll welding	51
Root concavity	192
Root face	112
Root opening	114a
Run	98
Sealing bead	75
Seam welding	42
Self-shielding wire	175
Semi-automatic arc welding machine	143
Semi-submerged arc welding	23
Shrinkage cavity	191



Site weld	78
Skip welding	100
Slag inclusion	198
Soft interlayer	90
Spatters	199
Sport weld	68
Sport weld nugget	70
Staggered intermittent weld	74
Step-back welding	95
Straight polarity	128
Submerged arc welding	10
Surface oxidation	200
Surfacing	6
Tack weld	77
T-joint	61



Tee joint	61
Thermit welding	33
TIG-welding	9
Transferred arc	126
Transverse crack	188
Twin-arc welding	19
Two-electrode welding	21
Ultrasonic welding	54
Undercut	201
Underwater arc welding	14
Uninterrupted weld	71
Uphill welding	102
Upset metal	132
Upsetting	131
Upset welding	39



Upward welding (in the inclined position)	104
Versatile welding rotator	164
Vibrating electrode arc welding	25
Water electrolytic generator	160
Weakened zone	92
Weld	65
Weldability	135
Weld bead	79
Weld convexity	82
Welded assembly	64
Welded structure	63
Welded joint	57
Weld geometry factor	87
Welling	1
Welding bath	117



Welding converter	153
Welding flux	182
Welding generator	151
Welding head	144
Welding machine	141
Welding on with pressure	35
Welding pool	117
Welding puddle	117
Welding rectifier	150
Welding set	152
Welding station	140
Welding tilter	166
Welding torch nuzzle	148
Welding tractor	146
Welding under controlled atmosphere	56



Welding wire	172
Welding with electrode inclined under acute angle	105
Welding with electrode inclined under obtuse angle	106
Welding without backing	107
Welding with pressure	34
Weld metal	121
Weld nugget	70
Weld point	69
Weld reinforcement	82
Weld root	81
Weld root gas shielding	109
Weld shape factor	87
Weld spot	69
Weld width	88
Worm-hole	193

(Измененная редакция, Изм. № 1).



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Angle d'ouverture	114
Angle du chanfrein (de chanfreinage)	113
Arc contracté	125
Arc étranglé	125
Arc non transféré	127
Arc transféré	126
Assemblage à recouvrement	60
Assemblage en bout	58
Assemblage en T	61
Assemblage soudé	57, 64
Bain de fusion	117
Bain de soudage	117
Bavure	132



Buse	145
Buse de chalumeau (de torche)	148
Caniveau	201
Chaîne des pores	195
Chalumeau à basse pression	155
Chalumeau à gas	154
Chalumeau à haute pression	156
Chalumeau à injecteur	155
Chalumeau (torche) de soudage à l'arc	147
Chalumeau sans injecteur	156
Chanfrein	111
Chanfreinage	110
Coefficient de dépôt (déposition)	137
Coefficient de fusion	136
Coefficient de perte en métal	138



Concavité de la racine (de la soudure)	192
Concnvité de la soudure	83
Construction soudée	63
Convertisseur de soudage	153
Cordon	79
Cordon à l'envers	76
Cordon support	76
Côte de la soudure d'angle	86
Couche	80
Couche intermédiaire douce	90
Couche intermédiaire dure	91
Cratère	118
Culbuteur de soudage	166
Débordement	202
Dénivellation des bords	203



Déposition	6
Direction de la soudure	94
Dispositif d'amenée de flux	168
Diapositif de fixation	167
Eclaboussures	199
Ecartment des bords	114a
Electrode consumable	178
Electrode eurobée	179
Electrode non consumable	177
Energie absorbée par unité de longueur	139
Enrobage de l'electrode	190
Ensemble soudé	64
Epaisseur à clin	84
Epaisseur d'une soudure en angle	84
Epaisseur nominale de la soudure	85



Equipement mécanique de soudage	162
Facteur de masse du revêtement	181
Facteur géométrique de la soudure	87
Fil (baguette) à souder	172
Fil d'apport (dc soudure)	174
Fil-électrode	173
Fil-électrode autoprotège	175
Fil fourré	176
Fil pour soudage	172
Fissure	186
Fissure longitudinale	187
Fissure ramifiée	189
Fissure transversale	188
Flamme carburante	158
Flamme oxydante	157



Flux aggloméré	185
Flux céramique	185
Flux de soudage	182
Flux fondu en poudre	184
Flux pour le soudage à l'arc	183
Fusion complète	122
Gaz de remplacement	161
Générateur d'acétylène	159
Générateur d'électrolyse aqueuse	160
Générateur de soudage	151
Groupe électrogène de soudage	152
Hétérogénéité mécanique	89
Inclusion du laitier	198
Joint à bords relevés	62
Joint à recouvrement	60



Joint d'angle	59
Joint des plaques juxtaposées	62
Joint en bout	58
Joint en T	61
Joint soudé	57
Largeur de la soudure	88
Latte	169
Latte en cuivre et en flux	171
Lentille de soudare	70
Longueur bors-mors	134
Machine à souder	141
Machine automatique de soudage à l'arc	142
Machine semi-automatique de soudage à l'arc	143
Manipulateur à rouleaux	165
Manipulateur de soudage	163



Manipulateur universel de soudage	164
Manque de pénétration	196
Méplat	112
Métal d'apport	119
Métal de base	115
Métal de la soudure	121
Métal déposé	120
Métal refoulé	132
Microfissure	190
Monture	167
Morsure	201
Noyau de soudure	70
Oxydation superficielle	200
Passe	98
Perte de soudure	133



Point de soudure	69
Poirt soudé	69
Polarité inverse (négative)	129
Polarité normale (directe)	128
Porosité de la soudure	194
Porte-électrode	149
Positionneur	163
Poste de soudage	140
Preparation des bords	110
Procédé argonarc	12
Profondeur de pénération	116
Protection par gaz de la racine de soudure	109
Racine de la soudure	81
Raffermisssement locale	93
Rechargement	6



Rechargement aver pression	35
Redresseur de soudage	150
Réfoulement	131
Retassure	191
Revêtement d'électrode	180
Sens de la soudure	94
Soudabilité	135
Soudage	1
Soudage à arcs multiples	20
Soudage à courant pulsé	15
Soudage à deux arcs	19
Soudage à deux électrodes	21
Soudage à double arc	19
Soudage à froid	55
Soudnqe à haute frequence	44



Soudage à la flamme	32
Soudage à la forge	50
Soudage à la molette	42
Soudage à la molette par écrasement	43
Soudage à la l'arc	7
Soudage à l'arc avec électrode consumable	8
Soudage à l'arc avec électrode non consumable	9
Soudage à l'arc avec électrode vibratoire	25
Soudnge à l'arc manuel	16
Soudage à l'arc sous argon	12
Soudage à l'arc sous flux solide	10
Soudage a l'arc sous l'eau	14
Soudage à l'arc sous protection gazeuse	11
Soudage à l'argonarc	12
Soudage aluminothermique	33



Soudage à pas de pèlerin	95
Soudage ascendant	102
Soudage au galet	42
Soudage au galet par écrasement	43
Soudage au laser	31
Soudage au plasma	28
Soudage au plasma d'arc (à l'arc plasma)	28
Soudage autogène	32
Soudage autogène par pression	52
Soudage automatique	4
Soudage automatique à l'arc	18
Soudage aux galets	51
Soudage avec addition de flux	23
Soudage avec électrode couchée	26
Soudage avec électrode inclinée en arrière	106



Soudage avec électrode inclinée en avant	105
Soudage avec électrodes multiples	22
Soudage avec pression	34
Soudage CO ₂	13
Soudage dans un sens	99
Soudage descendant	101
Soudage descendant (en position inclinée)	103
Soudage des joints fixes	108
Soudage électroslag	29
Soudage en atmosphère contrôlée	56
Soudage en bout par résistance	37, 39
Soudage en cascade	97
Soudage fractionné	100
Soudage MAG	8
Soudage manuel	2



Soudage mécanisé	3
Soudage mécanisé à l'arc	17
Soudage MIG	8
Soudage montant	102
Soudage montant (en position inclinée)	104
Soudage orbital	108
Soudage par blocs successifs	96
Soudage par bombardement électronique	30
Soudage par bossages	41
Soudage par diffusion	53
Soudage par étincelage	38
Soudage par faisceau d'électrons	30
Soudage par faisceau laser	31
Soudage pur forgeage	50
Soudage par friction	47



Soudage par fusion	5
Soudage par gradin inverse	96
Soudage par gravité	27
Soudage par explosion	45
Soudage par impulsions	15
Soudage par points	40
Soudage par points a l'arc	24
Soudane par pression	48
Soudane par pression au four	49
Soudage par pulsations magnétiques	46
Soudage par résistance	36
Soudage par résistance à la molette	42
Soudage par ultrasons	54
Soudage sans support	107
Soudage sous laitier électroconducteur	29



Soudage TIG	9
Soudure	57, 65
Soudure à couches multiples	75
Soudure à plusicurs couches	75
Soudure bout à bout	66
Soudure brûlée	197
Soudure continue	71
Soudure d'angle	67
Soudure de montage	78
Soudure de pointage	77
Soudure discontinue	72
Soudure discontinue alterhée	74
Soudure discontinue symétrique	73
Soudure en bout	66
Soudure en corniche	59



Soudure en plusieurs passes	75
Soudure intermittente	72
Soudure par points	68
Soufflage magnetique	130
Soufflure vermiculare	193
Support	169
Support de flux	170
Surépaisseur de la soudure	82
Talon	112
Tête de soudage	144
Tracteur de soudage à l'arc	146
Zone affaiblie	92
Zone de liaison	123
Zone influencée thermiquement	124
Zone thermiquement affectée	124

(Измененная редакция, Изм. № 1).



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Академией наук СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.А. Казимиров, канд. техн. наук (руководитель темы)

И.И. Фрумин, д-р техн. наук; **В.И. Балакин**, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.02.84 № 718

3. Срок проверки - 1995 г.;

периодичность проверки - 10 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2601-74, ГОСТ 19232-73

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 29273-92	135

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1986 г., марте 1992 г., (ИУС 1-87, 6-92)

